

## Előlap (alternatíva) 46-48



46 Az előlapon előrajzolt félkört a kémény átmérőjének megfelelően a fűrészlappal kivágjuk.



47 Az előlapot a megfelelő magasságban levágjuk.



48 A tartó szögvasakat feltűzzük és az előlapot behelyezzük.

## Utólagos csatlakozás cserépkályha csatlakozóval 49-52



49 A Keratherm cserépkályha karimával a kivágást a köpenytéglán felrajzoljuk és kivágjuk.

Csak az oldallapra merőleges csatlakozás alakítható ki!



50 A cserépkályha karimát sablonként használjuk a samottcső nyílás kirajzolásához. A nyílást kivágjuk, a ragasztási felületeket érdesítjük.



51 Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után a karimára a hézagkittet felhordjuk. A karimát – a ragasztó kötéseinek idejére – csavart huzallal rögzítjük a samottcsőhöz.



52 A karima és a köpenytégla közötti részt keramikusspatulyázó maszszával kitöltjük. A cserépkályha füstcsöve közötti hornyot nedves filccel tömítjük.

## Garancia

A Schiedel cég 30 év garanciát vállal a kizárólag eredeti Schiedel kémény építőelemek felhasználásával megépült SR kéményrendszerek savállóságáért és kiegészi biztonságáért. Ennek előfeltétele az, hogy a kivitelezésnél a **Schiedel építési utasítást** és az általánosan elismert technológiai szabályokat be kell tartani.

**Az építés során a helyi és az országos építési előírásokat és szabványokat, valamint az élet- és balesetvédelmi, ill. a munkabiztonsági szabályokat és előírásokat minden esetben be kell tartani.**

A köpenytéglák és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzők a következőket vegyék figyelembe:

Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédő használata javasolt.

A porkoncentráció növekedése miatt védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata kiemelten fontos!

A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk, hogy a munkát végzők acélkaplis védőbakancsot, védőkesztyűt ill. védősisakot viseljenek.

Továbbá a tetőn kívüli végzett munkálatok során fokozott figyelemmel járjanak el.

